


2A. Mjerenje istosmjernog napona i struje – metoda 4 kontakta

Zadaci

Izmjerite otpore četiriju žica od konstantana različitih promjera (poprečnih presjeka). Izračunate otpore prikažite u obliku $R = (x \pm \Delta x)$. Nacrtajte graf ovisnosti logaritma otpora ($\log R$) o logaritmu polumjera žice ($\log r$). Metodom najmanjih kvadrata provjerite ovisi li otpor žice o inverznom kvadratu njezina polumjera i tako dobiveni pravac ucrtajte na $\log R - \log r$ graf.

Teorijski uvod

Za preciznije mjerenje nepoznatog otpora često se koriste sklopovi sa više mjernih uređaja. Princip jedne metode 4 kontakta prikazana je na slici 1, gdje jedan uređaj mjeri struju, a drugi napon.

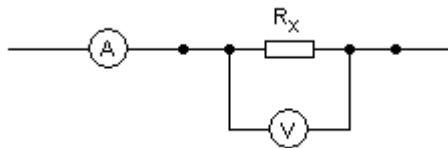

Slika 1: Princip mjerena s više mjernih uređaja

Na nepoznati otpor postave se 4 kontakta. Dva kontakta (vanjska) služe za dovod i odvod struje, a unutarnji kontakti služe za mjerjenje razlike potencijala. Kroz sklop teče struja I koja na otporu R stvara pad napona U . Napon mjerimo voltmetrom koji se spaja **paralelno** s nepoznatim otporom. Voltmetar je instrument velikog unutarnjeg otpora. Zbog tako velikog otpora kroz njega teče zanemarivo mala struja (u odnosu na struje kroz ostale elemente strujnog kruga) pa on ne remeti odnose struja i napona u strujnom krugu. Struju mjerimo ampermetrom koji se spaja **serijski** s nepoznatim otporom. Ampermetar je instrument veoma malog unutarnjeg otpora te se zbog toga na njemu stvara zanemarivo mali pad napona (u odnosu na padove napona na ostalim elementima strujnog kruga). Tako ni ampermetar ne remeti odnose struja i napona u strujnom krugu.

Prednost ovakvog načina mjerena otpora jest što voltmetar *ne* mjeri pad napona na dovodnim žicama i spojevima, već mjeri samo pad napona na otporu R_x (i mogući pad napona na spojistu dovodnih žica i otpora R_x ; stoga treba voditi računa da se ta spojista izvedu što kvalitetnije).

Nepoznati otpor se, mijereći napon i struju, može izračunati iz Ohmovog zakona:

$$R = \frac{U}{I}. \quad (1)$$

I ampermetar i voltmetar mijenjaju svoj unutarnji otpor ovisno o mjernom području na koje su postavljeni. Oba instrumenta je prije mjerena potrebno postaviti na najmanje osjetljivo mjerno područje (najveća vrijednost na skali mjernih područja).

Kombiniranje otpornika

Spajanjem više otpornika u seriju, dobivamo zbroj otpora:

$$R_u = \sum_i R_i . \quad (2)$$

Ako otpornike spojimo u paralelu, ukupan otpor manji je od svakoga pojedinog otpora:

$$\frac{1}{R_u} = \sum_i \frac{1}{R_i} . \quad (3)$$

Otpornost

Otpor neke žice ovisi o njezinoj duljini l , poprečnom presjeku S i vrsti materijala, prema relaciji


$$R = \rho \frac{l}{S} . \quad (4)$$

gdje je ρ otpornost danog materijala, a $S = r^2\pi$ poprečni presjek žice.


Mjerni uređaj i mjerjenje

Na raspolaganju su nam: izvor istosmjernog napona (4.5 V), otpornik od 22Ω , mjerni instrumenti te 4 žice od konstantana različitih promjera ($2r = 0.35, 0.5, 0.7$ i 1 mm) čije otpore trebamo izmjeriti. Za istodobno mjerjenje struje i napona služimo se dvama univerzalnim mjernim instrumentima (unimerima). Jednoga spajamo kao ampermetar, a drugoga kao voltmeter.


Na slici 2 je shema sklopa za mjerjenje nepoznatog otpora dok su na slici 3 elementi potrebni za njegovo sastavljanje. Vidimo da je, u seriji s nepoznatim otporom, spojen i otpornik od 22Ω . Tako je ograničena maksimalna struja koja može proteći kroz krug, a da se ne uništi izvor. Čak i kada nema nepoznatog otpora ($R_x = 0 \Omega$), kroz krug može poteći najviše 0.205 A, što je znatno manje od maksimalno dopuštene struje izvora (0.3 A). Spajanjem otpornika nepoznatog otpora (R_x), ukupan otpor u krugu se, prema izrazu (2), povećava pa se struja koja teče krugom smanjuje (izraz (1)) te ne postoji opasnost od oštećenja izvora.

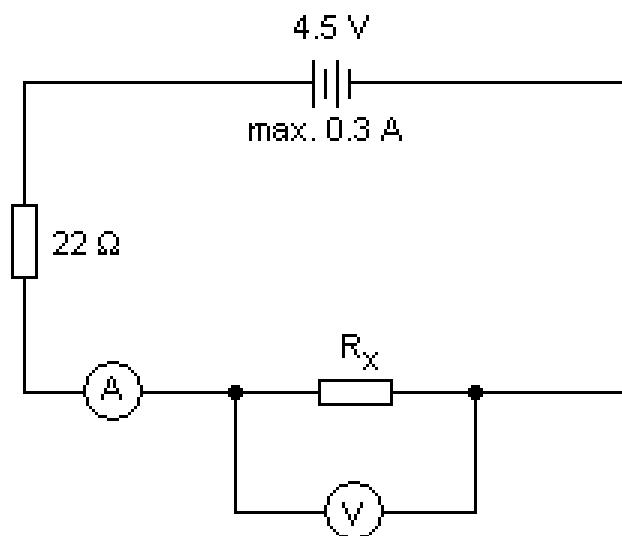

Slika 2. Shema sklopa za mjerjenje nepoznatog

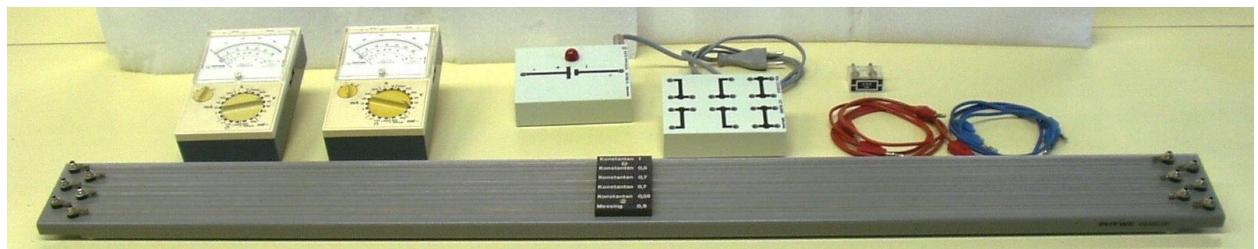

Slika 3. Elementi mjernog postava za mjerjenje otpora

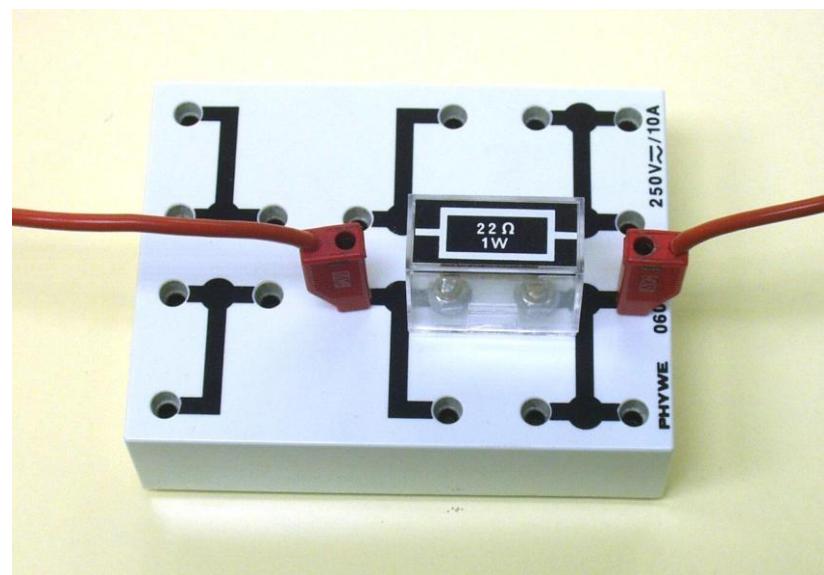


Slika 4. Kutija za spajanje otpornika s otpornikom od 22Ω

Priložena je i kutija za spajanje otpornika na kojoj su crnom crtom povezane točke u kratkom spoju. Pomoću te kutije spojite otpornik od $22\ \Omega$ u seriju s nepoznatim otporom prema shemi na slici 2.

NAPOMENA: Prilikom svake promjene nekog elementa u strujnom krugu, treba isključiti izvor elektromotorne sile. Prije svakog uključivanja provjerite da je mjerni instrument postavljen na najmanju osjetljivost. Nakon uključivanja, postupno povećavajte osjetljivost radi točnijeg mjerjenja. Međutim, tada se više ne smiju praviti promjene strujnog kruga jer kazaljka instrumenta brzo izlazi iz mjernog područja, a može doći i do oštećenja instrumenta. Na završetku svakog mjerjenja najprije vratite instrument na najmanju osjetljivost, isključite izvor, a zatim mijenjajte elemente u krugu.

OSJETLJIVOST: Na slici 5, na multimetru je izabrana osjetljivost napona 500V. Jednom kad izaberemo osjetljivost, ako je moguće (npr. na slici 5 na skali 500V bez problema možemo mjeriti 50 – 500V, ali nikako 0.05 – 500V), poželjeno je sva mjerjenja obaviti s istom osjetljivošću. To vrijedi za svaku veličinu koju mjerimo (struju, napon, frekvenciju....). Multimetri, izvori, a i većina ostalih mjernih instrumenta mogu imati drugačije preciznosti i sistematske pogreške na različitim osjetljivostima. Primjer za multimetar UNI-T 70C dan je na slici 6.

Uzimajući sve navedno u obzir, prije početka sustavnog mjerjenja dobro je pogledati najveću i najmanju vrijednost fizikalne veličine koju mjerimo i onda izabrati osjetljivost koju nećemo mijenjati do kraja mjerjenja (ako je moguće).

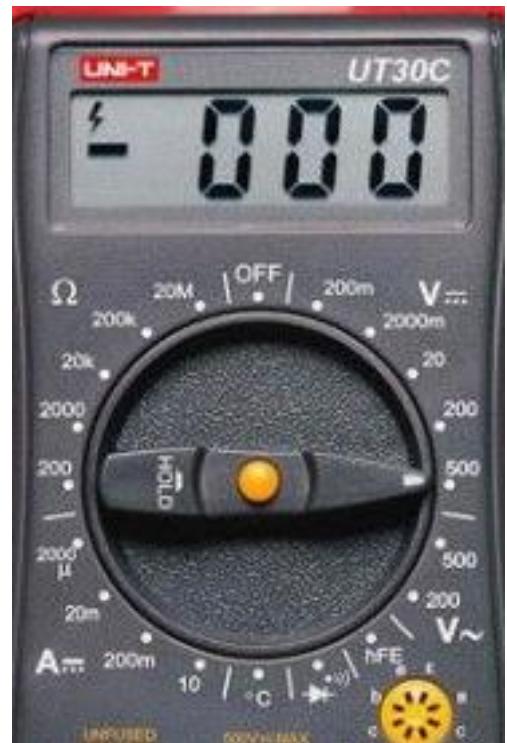

Slika 5.

- Zadržavanje maksimalnih vrijednosti
- Dimenzije: 195x90x40mm; masa približno 600g (uključujući držač)
- Zaštita od preopterećenja na svim mjerim opsezima
- Radna temperatura: 5°C do 40°C odnosno 41°F do 104°F
Relativna vlažnost: ≤80% na 5°C do 31°C
≤50% na 31°C do 40°C
- Temperatura skladištenja: -10°C do 50°C odnosno 14°F do 122°F
- Visina: Radna 2000m, skladištenja 10000m
- Uredaj je namijenjen za korištenje u zatvorenom prostoru

TOČNOST:
Točnost $\pm(a\% \text{ očitanja} + b \text{ znamenaka})$ garantira se na godinu dana.
• Optimalna radna temperatura: $23^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
• Optimalna relativna vlažnost: 75%
• Temperaturni koeficijent: $0.1x$ (specificirana točnost) / 1°C

Garantira se godinu dana, na radnoj temp. 23°C , te vlažnosti do 75%.

DC NAPON (DCV):

| Opseg | Rezolucija | Točnost | Zaštita od preopterećenja |
|-------|------------|----------------|---------------------------|
| 200mV | 0.1 mV | | 500Vrms |
| 2V | 0.001 V | $\pm(0.5\%+1)$ | |
| 20V | 0.01 V | | 1000VDC 750VAC |
| 200V | 0.1 V | | |
| 2000V | 1V | $\pm(0.8\%+2)$ | |

Napomene:
• Ulazna impedancija približno 10Mohm

AC NAPON (ACV):

| Opseg | Rezolucija | Točnost | Zaštita od preopterećenja |
|-------|------------|----------------|---------------------------|
| 200mV | 100pV | $\pm(1.2\%+3)$ | 500Vrms |
| 2V | 0.001 V | | |
| 20V | 0.01 V | $\pm(0.8\%+3)$ | 1000VDC 750VAC |
| 200V | 0.1 V | | |
| 2000V | 1V | $\pm(1.2\%+3)$ | |

Napomene:
Ulazna impedancija je 10MOhm
Frekvencijski raspon: 40 do 400Hz
Prikazuje se efektivna vrijednost sinusnog valnog oblika (prava vrijednost)

DC STRUJA (DCA):

| Opseg | Rezolucija | Točnost | Zaštita od preopterećenja |
|-------|------------|----------------|--|
| 20µA | 0.01µA | $\pm(0.8\%+1)$ | |
| 2 mA | 1µA | | brzi osigurač 0.5A, 250V, brzi $\varnothing 5 \times 20$ mm |
| 200mA | 100µA | $\pm(1.5\%+1)$ | |
| 10A | 10mA | $\pm(2\%+5)$ | brzi osigurač 10A, 250V, brzi $\varnothing 5 \times 20$ mm |

Napomene:

Slika 6.