


### 3A. Mjerenje istosmjernog napona i struje

#### Zadaci

Izmjerite otpore četiriju žica od konstantana različitih promjera (poprečnih presjeka). Izračunate otpore prikažite u obliku  $x = (\bar{x} \pm M_x)$ . Nacrtajte graf ovisnosti logaritma otpora ( $\log R$ ) o logaritmu polumjera žice ( $\log r$ ). Metodom najmanjih kvadrata uz pomoć računala provjerite ovisi li otpor žice o inverznom kvadratu njezina polumjera i tako dobiveni pravac ucrtajte na  $\log R - \log r$  graf. Poslužite se programskim paketom Mathematica. ([UputeMathematica.pdf](#))

#### Teorijski uvod

Za preciznije mjerenje nepoznatog otpora često se koriste sklopovi sa više mjernih uređaja. Princip jedne od metoda prikazan je na slici 1, gdje jedan uređaj mjeri struju, a drugi napon.

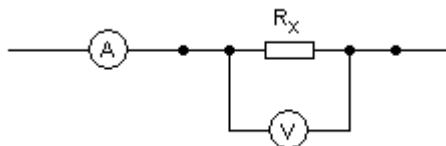

Slika 1: Princip mjerjenja s više mjernih uređaja

Na nepoznati otpor postave se 4 kontakta. Dva kontakta (vanjska) služe za dovod i odvod struje, a unutarnji kontakti služe za mjerjenje razlike potencijala. Kroz sklop teče struja  $I$  koja na otporu  $R$  stvara pad napona  $U$ . Napon mjerimo voltmetrom koji se spaja **paralelno** s nepoznatim otporom. Voltmetar je instrument velikog unutarnjeg otpora. Zbog tako velikog otpora kroz njega teče zanemarivo mala struja (u odnosu na struje kroz ostale elemente strujnog kruga) pa on ne remeti odnose struja i napona u strujnom krugu. Struju mjerimo ampermetrom koji se spaja **serijski** s nepoznatim otporom. Ampermetar je instrument veoma malog unutarnjeg otpora te se zbog toga na njemu stvara zanemarivo mali pad napona (u odnosu na padove napona na ostalim elementima strujnog kruga). Tako ni ampermetar ne remeti odnose struja i napona u strujnom krugu.

Prednost ovakvog načina mjerjenja otpora jest što voltmetar *ne* mjeri pad napona na dovodnim žicama i spojevima, već mjeri samo pad napona na otporu  $R_x$  (i mogući pad napona na spojisu dovodnih žica i otpora  $R_x$ ; stoga treba voditi računa da se ta spojista izvedu što kvalitetnije).

Nepoznati otpor se, mijereći napon i struju, može izračunati iz Ohmovog zakona:

$$R = \frac{U}{I}. \quad (1)$$

I ampermetar i voltmetar mijenjaju svoj unutarnji otpor ovisno o mjernom području na koje su postavljeni. Oba instrumenta je prije mjerjenja potrebno postaviti na najmanje osjetljivo mjerno područje (najveća vrijednost na skali mjernih područja).

## Kombiniranje otpornika

Spajanjem više otpornika u seriju, dobivamo zbroj otpora:

$$R_u = \sum_i R_i . \quad (2)$$

Ako otpornike spojimo u paralelu, ukupan otpor manji je od svakoga pojedinog otpora:

$$\frac{1}{R_u} = \sum_i \frac{1}{R_i} . \quad (3)$$

## Otpornost

Otpor neke žice ovisi o njezinoj duljini  $l$ , poprečnom presjeku  $S$  i vrsti materijala, prema relaciji


$$R = \rho \frac{l}{S} . \quad (4)$$

gdje je  $\rho$  otpornost danog materijala, a  $S = r^2\pi$  poprečni presjek žice.


## **Mjerni uređaj i mjerjenje**

Na raspolaganju su nam: izvor istosmjernog napona (4.5 V), otpornik od  $22 \Omega$ , mjerni instrumenti te 4 žice od konstantana različitih promjera ( $2r = 0.35, 0.5, 0.7$  i  $1$  mm) čije otpore trebamo izmjeriti. Za istodobno mjerjenje struje i napona služimo se dvama univerzalnim mjernim instrumentima (unimerima). Jednoga spajamo kao ampermetar, a drugoga kao voltmeter.


Na slici 2 je shema sklopa za mjerjenje nepoznatog otpora dok su na slici 3 elementi potrebni za njegovo sastavljanje. Vidimo da je, u seriji s nepoznatim otporom, spojen i otpornik od  $22 \Omega$ . Tako je ograničena maksimalna struja koja može proteći kroz krug, a da se ne uništi izvor. Čak i kada nema nepoznatog otpora ( $R_x = 0 \Omega$ ), kroz krug može poteći najviše  $0.205$  A, što je znatno manje od maksimalno dopuštene struje izvora (0.3 A). Spajanjem otpornika nepoznatog otpora ( $R_x$ ), ukupan otpor u krugu se, prema izrazu (2), povećava pa se struja koja teče krugom smanjuje (izraz (1)) te ne postoji opasnost od oštećenja izvora.

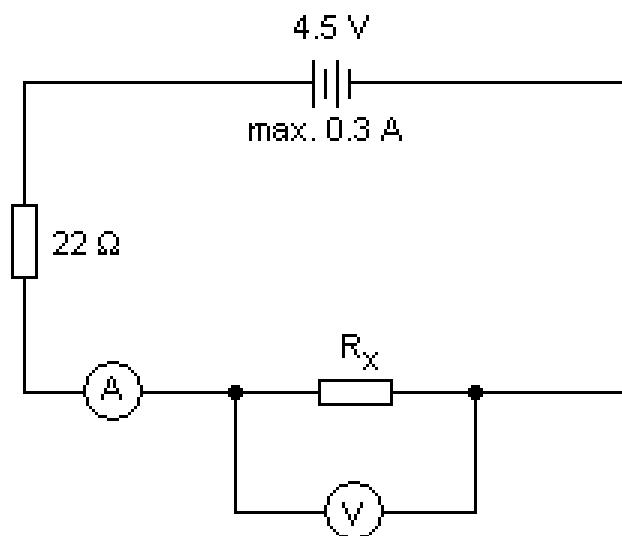

Slika 2. Shema sklopa za mjerjenje nepoznatog

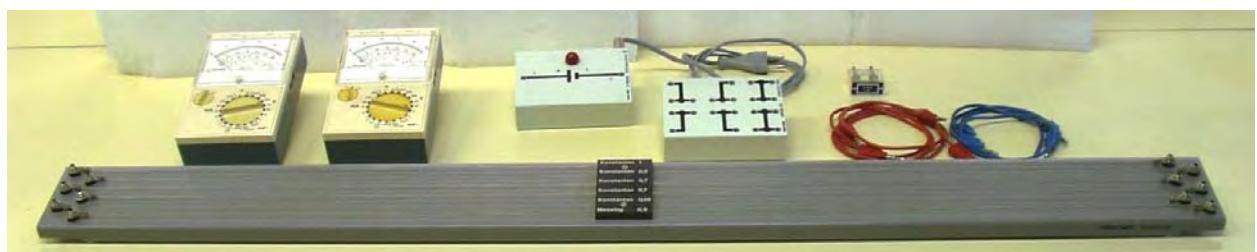

Slika 3. Elementi mjernog postava za mjerjenje otpora

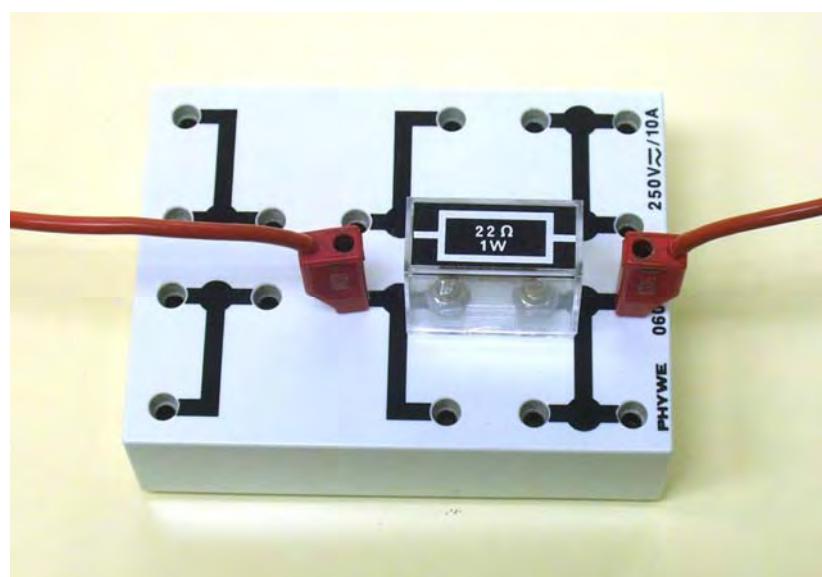

Slika 4. Kutija za spajanje otpornika s otpornikom od  $22 \Omega$

Priložena je i kutija za spajanje otpornika na kojoj su crnom crtom povezane točke u kratkom spoju. Pomoću te kutije spojite otpornik od  $22 \Omega$  u seriju s nepoznatim otporom prema shemi na slici 2.

**NAPOMENA:** Prilikom svake promjene nekog elementa u strujnom krugu, treba isključiti izvor elektromotorne sile. Prije svakog uključivanja provjerite da je mjerni instrument postavljen na najmanju osjetljivost. Nakon uključivanja, postupno povećavajte osjetljivost radi točnijeg mjerjenja. Međutim, tada se više ne smiju praviti promjene strujnog kruga jer kazaljka instrumenta brzo izlazi iz mjernog područja, a može doći i do oštećenja instrumenta. Na završetku svakog mjerjenja najprije vratite instrument na najmanju osjetljivost, isključite izvor, a zatim mijenjajte elemente u krugu.